19 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

昭62-39188

(i)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)3月9日

F 28 F 9/00

9/24

A-6748-3L 6748-3L

審査請求 未請求 (全 頁)

多管式熱交換器 図考案の名称

> ②実 願 昭60-131146

②出 願 昭60(1985)8月28日

觉考 案 者

木 杮

睦 朗 三原市糸崎町5007番地 三菱重工業株式会社三原製作所内

79考案 者

方 緒

霓

暁

三原市糸崎町5007番地 三菱重工業株式会社三原製作所内

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

三菱重工業株式会社 ⑦出 願 人

外2名

強代 理

弁理士 坂 間

1. 考案の名称

多管式熱交換器

2. 実用新案登録請求の範囲

板を帯状に切欠き、帯状部で管を支持し、又 バッフルとしてなることを特徴とする多質式熱 交換器。

- 3. 考案の詳細な説明
 - 〔産業上の利用分野〕

本考案は多管式熱交換器の管の支持に適用されるバッフルに関するものである。

〔従来の技術〕

従来は第7図(a)に示すように、管隙間(管ピッチー管外径)と同じ径を持つ丸棒01を水平乂は鉛直方向に挿入し管束の外周部に位置するバッフルリング02に丸棒01を溶接固定して管支持バッフル03を形成する構造としていた。

この従来技術の管支持バッフル03は通常第7 図(a)中A, B, C, D 矢視図である (第7図(b),

(c), (d), (e) に示すごとき 4 種類のバッフルにより構成される。

すなわち管群列の管列間の1つおきに丸棒01が位置するようなバッフル03を1枚とし、丸棒01の方向が水平又は鉛直方向に位置するように各2枚の計4枚のバッフル03で管を支持するバッフル03のセットを形成する構造のものである。 「考案が解決しようとする問題点〕

- (1) 従来の技術のものはバッフルリングに丸棒 を溶接する工数が極めて大きいことが欠点で あった。
- (2) 低合金鋼(Cr Mo鋼)など使用する場合, 溶接構造であれば予熱,後熱が必要となり工 数がより一層増加する。
- (3) 丸棒をリングに溶接する際、溶接歪みが生じ易い。

[問題点を解決するための手段]

本考案は上記の問題点を解決するために、板を帯状に切欠き、帯状部で管を支持し、又バッ

フルとしてなることを特徴とする多管式熱交換器を供するものである。

[作用]

かかる構成により、本考案においてはバッフルプレートを帯状に切欠くことにより、ロッドバッフルと同様な管配列となる。バッフルプレートの帯状部で管を支持し、又帯状部がバッフルの役目をする。

〔寒施例〕

以下,第1図ないし第6図により,本考案の 実施例を,その製作工程を例示しながら説明する。

- (1) 一般的熱交換器に使用されているプレート タイプと同様に初めに管配列に合せて第 1 図 に示すバッフルプレート 3 に管穴 1 をあける。
- (2) 次に管穴1と管穴1の間に管穴1とほぼ同径の第1図に示す補助穴2をあける。その結果第2図に示すバッフル形状となる。
- (3) 従来タイプと同様に管列群の管列間の1つ



おきに管サポートが位置する様なバッフル形状とするため第3図に示す格子状ハッチングで示す部分4を切断除去する。その結果第4図に示す帯状部5を有するバッフル形状となる。管6が挿入された概念図を第5図に示す。

(4) (2)項に示す補助穴2位置を管穴1に対し、水平方向に孔明する場合と垂直方向に孔明する場合と垂直方向に孔明する場合とで2種類のバッフルタイプが得られる。

さらに(3)項に示す管列群間の1つおきにサポートを切断除去する位置を変えることにより2種類のバッフルが得られ、第6図(1)、(2)、(3)、(4)に示す計4種類のバッフル3が穴明け作業にて得られる。

[考案の効果]

- (1) 従来技術の如き溶接が一切ないため、溶接 による歪みの問題がなく且つバッフル材質に よる溶接性の問題がない。
- (2) 一般の熱交換器に使用されているプレート


バッフルと同様に穴明け作業にて容易に製作ができるため、製作工数が小さい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の1実施例を製作する工程において管配列に合せて管穴及び補助穴をあける位置を示す説明図、第2図はその管穴及び補助穴をあけた図、第3図は不要部を帯状部をあり、第4図は不要部を切断除去した図であり、第本考案のパッフルの完成した状態を示す図は充ったが、第1のは作業で得られた4種類のパッフルを示する。第1図は従来のロッドバッフルの概略図である。


1:管穴,2:補助穴,3:バッフルプレー ト,5:帯状部,6:管。

代理人 坂 間 暁

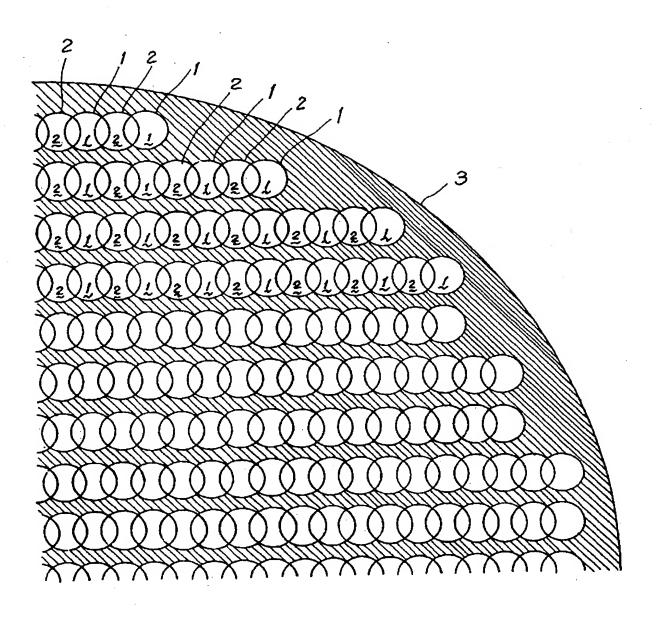

第1四

第2四

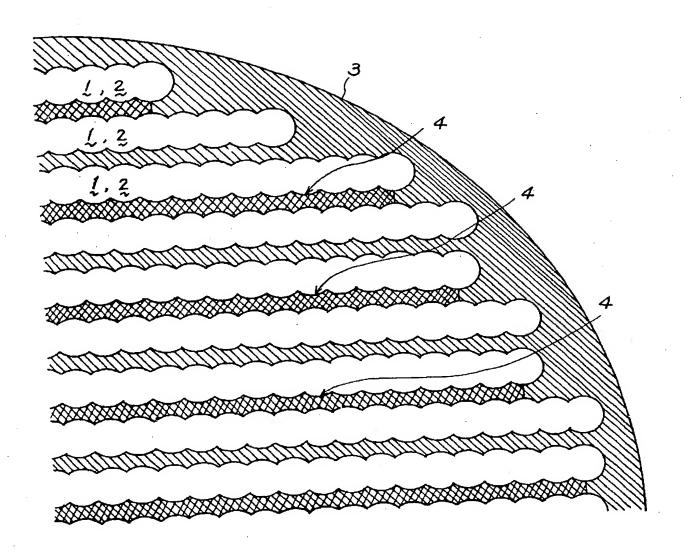


第3四


1:管穴 2: 補助穴 3: バックルフルート 5: 带状部

第4回


公所 夫田 昭和02- 00100

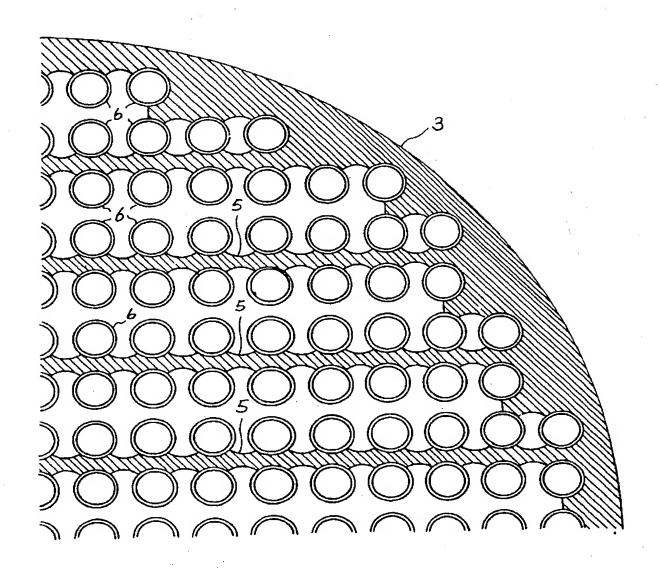

第5図

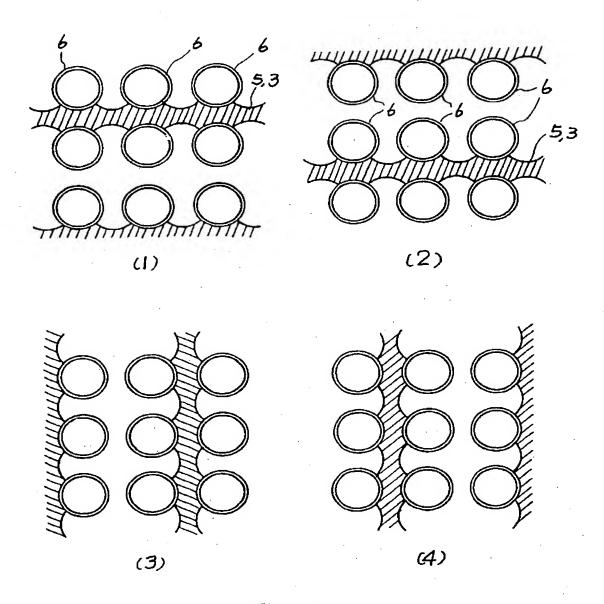

第6四

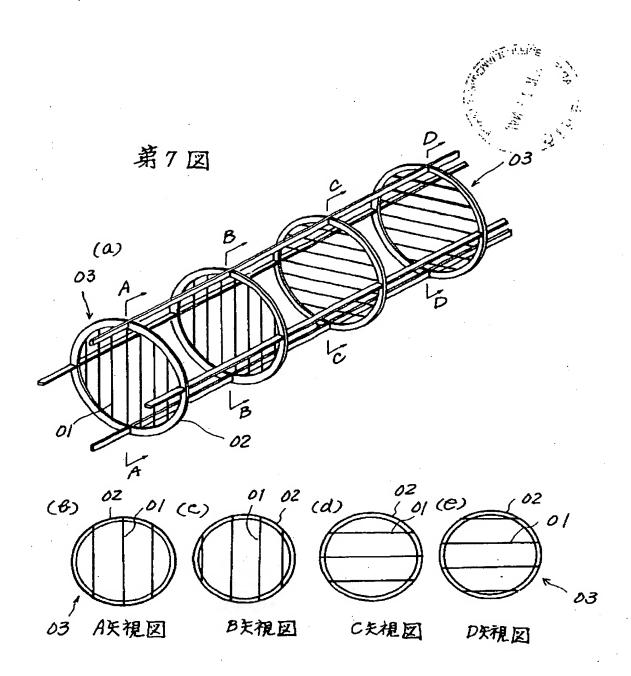

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.